

Instruksjonsmanual: Prøvetaking av Asbest med Tape (MM0V3)

Formål

Sikre korrekt og trygg prøvetaking av støv for analyse av asbestinnhold.

Metode

Overflate prøvetakning ved hjelp av tape, for å samle potensielt asbestholdig støv fra glatte flater (f.eks. plast, glass, metall eller malt overflate).

Viktig Før Du Starter

- Bruk alltid **personlig verneutstyr (PVU)**: hansker, støvmaske (P3-filter), vernebriller.
 - Unngå å virvle opp støv.
 - Området skal ikke rengjøres **før prøvetaking**.
-

Utstyr som trengs

- Klar gjennomsiktig tape (f.eks. kontortape)
 - Saks
 - Penn eller tusj
 - Målebånd
 - 2 stk per prøve - Liten plastpose (zip-lock) ([følg denne lenken for bestilling](#))
-

Steg-for-steg: Prøvetaking

◆ Steg 1: Klargjør tape

Klipp av ca. 12-13 cm tape fra rullen og brette ca. 1 cm på hver kant slik at den er 10 cm igjen av klebrig side. Ikke ta på den klebrige siden!



◆ Steg 2: Fest tape til overflaten

Press tape med **klebrig side ned** mot støvete område på overflaten der prøven skal tas.




◆ Steg 3: Overfør tape til ziplockposen

Vreng ziplock posen og fest tapen med støvet på innsiden av posen. Dette vil fungere som prøvebærer.



◆ **Steg 4: Sørg for at tapen sitter godt**


Trykk lett over tapen for å sikre at den sitter godt på plastfilmen, eller sikre med en liten tapebit på begge ender.

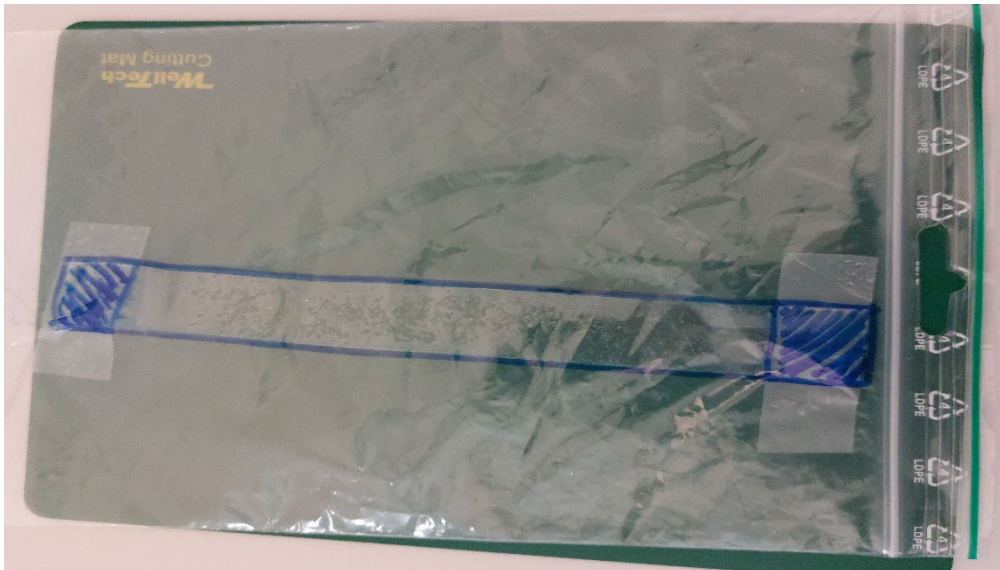

Trenger ikke å tusj-markere for tape, på bildet over er det markert for illustrasjon.

Steg 5: Legg prøven i plastpose

Plasser hele prøven i en **zip-lock plastpose** og forsegl.

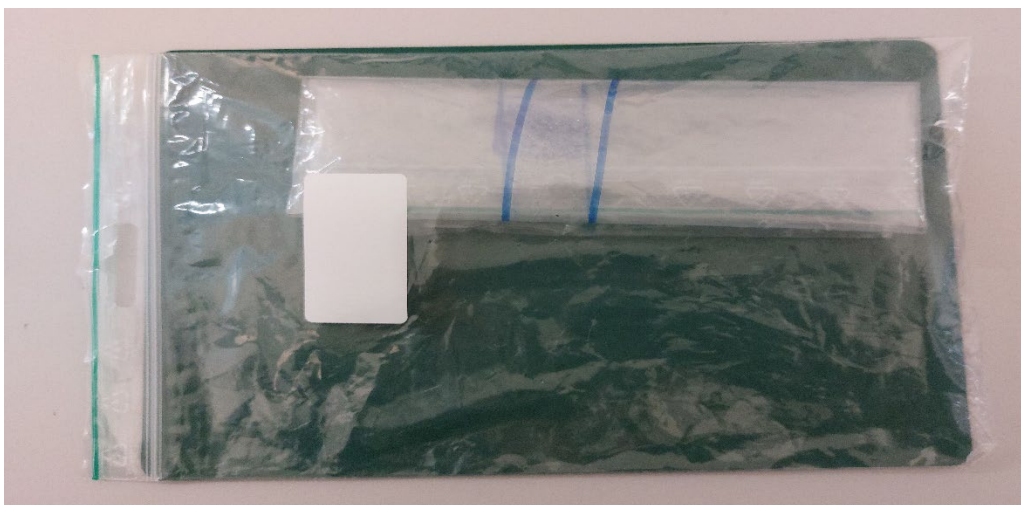

◆ Steg 6: Merke prøveposen

Merke prøven med prøvemerking på utsiden av posen.



Merk prøven og bestillingsskjema tydelig:

- Prøvenummer/prøvemerking både på pose og bestillingsskjema
- Prøvetakingsdato
- Prøvetakers navn
- Lokasjon (eksakt sted)
- Type overflates
- Kommentarer

Transport – Følg denne lenken

Send prøven til Eurofins Environment testing Norway, Møllebakken 50, 1538.

Husk! Legg ved ferdig utfylt bestillingsskjema for asbest analyse med analysekode: MM0V3

Etterarbeid

- Desinfiser utstyr
- Kast hansker og engangsutstyr som asbestavfall
- Vask hender grundig.